


## 一、概述

- 1、可与本公司 JX20、JX70 系列多种输出形式的电涡流位移传感器配套。也可连接磁电式等其它转速传感器。
- 2、仪表自动切换周期测量（低转速时）与频率测量（高转速时），保证整个测量范围内的高精度。
- 3、能从较大的转子振动信号中有效分辨转速信号。
- 4、每转 1 个到 4095 个脉冲自由设定；2 级报警控制继电器输出，报警(控制)方式可灵活设定；全部参数通过面板设定，并有密码功能。
- 5、整形 TTL 脉冲输出及测量值转换为 4~20mA 模拟量输出。
- 6、采用进口集成电路，严格对元器件进行筛选；100%整机老化及测试，保证仪表的高可靠性。
- 7、独特的抗电磁干扰技术，电源抗干扰设计及软件故障自动恢复技术，保证仪表在各种恶劣条件下正常运行。
- 8、可以带通讯接口，与计算机联机。
- 9、外形尺寸 160（宽）× 80（高）× 120（深）mm，重 0.8kg。
- 10、安装开孔尺寸 150（宽）× 76（高）mm；

## 二、面板及接线示意图

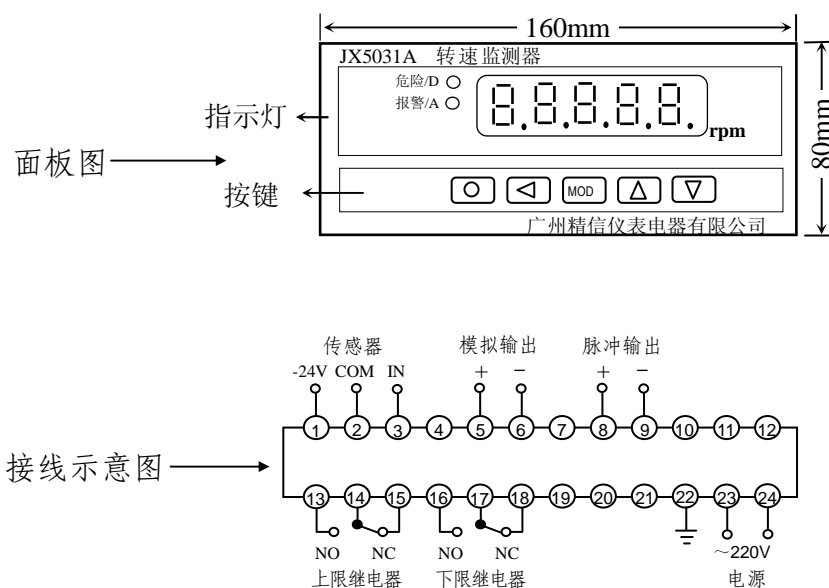

### 三、转速测量

PLUS: 每转脉冲数, 仪表显示符号为 PLUS。

CL: 转速比, 仪表显示符号为 CL。

C-d: 转速比的小数点位置, 仪表显示符号为 C-d。设定为 0~3 分别表示转速比的小数点位置在第 1 到第 4 位。

例: 测量转速, 传感器每转产生 60 个脉冲, 转速比为 1, 则设定 PLUS 为 0060, CL 为 0001, C-d 为 0003。大多数的情况下转速比为 1, 将 CL 设为 0001, C-d 设定为 3 即可。

in-d: 显示值的小数点位置, 仪表显示符号为 in-d, 设定为 0000。

SFH: 计量时间单位, 仪表显示符号 SFH, 应设定为 1, 表示以“分”为时间计量单位。

### 四、最大值显示

FBC 参数设为 ON 时, 具有最大值保持功能。按 MOD 键切换到最大值显示, 显示器末位闪烁, 再按则回到正常显示。按 < 键清除最大值。

### 五、报警控制及相应参数

仪表有 2 个报警控制点, 可独立地对报警方式、报警回差进行设定。

符号	内容	说明
HH	第 1 报警点设定值	一般为危险/D 值
AL	第 2 报警点设定值	一般为报警/A 值
ALo1 ~ ALo2 (ALo1 ~ ALo2)	ALo1 ~ ALo2 第 1 到第 2 报警点报警方式	注 1
HYS1 ~ HYS2 (HYS1 ~ HYS2)	HYS1 ~ HYS2 第 1 到第 2 报警点报警回差	注 2

注 1: 报警方式决定是测量值超过该点报警 ( - HH - ), 还是低于该点报警 ( - LL - )。报警回差决定该点的动作频繁程度。

### 六、脉冲输出

仪表将输入信号整形成标准的 TTL 脉冲输出, 以便仪表与其它测量系统连接。



## 七、变送输出

仪表可以将测量值转换成 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 等直流电流，电压信号输出。

相 应 参 数

符号	内容	说明
bs-L (bs-L)	bs-L 变送输出量程下限	
bs-H (bs-H)	bs-H 变送输出量程上限	
oP (oP)	oP 输出信号选择	注：该功能需要时才有

注：oP 选择 4-20 表示 4-20mA（或 1-5V，2-10V）

oP 设置 0-10 表示 0-10mA

oP 选择 0-20 表示 0-20mA（或 0-5V，0-10V）

例如：测量值为 0~4000 时变送输出 4~20mA，则设定 bs-L 为 0，bs-H 为 4000，oP 为 4-20

## 八、数字滤波

如果在测量的过程中由于各种原因造成显示波动较大，适当设定该参数可以使显示稳定。建议设定范围为 1~20。该值越大显示越稳定，但太大则影响测量的反应速度。

参数 FLTR (fltr)——滤波常数

## 九、报警延时

ys 参数设定报警延时时间，以秒为单位，1~20 秒。

参数 ys (ys)——延时时间常数

## 十、参数表及参数设定方法

仪表的参数分为两类共五组，第一类为告警设定值，全部在第 1 组参数内。第二类为组态参数，分别在第 2 到第 5 组内。

第二类组态参数全部受密码 oP 控制，密码不为“1111”时既不能调出，也不能设置。

第一类告警设定值由组态参数中的 oP1 参数选择是否受密码控制，当 oP1 选择为



on 时，受密码控制，只能调出，但设置无效，当 oAl 选择为 oFF 时，不受密码控制。

密码的作用是防止误操作。

注：仪表通电或 1 分钟以上无按键操作时，密码将自动被恢复为 0000。

### 第一组

符号	内容	说明
AH (AH)	第 1 报警点设定值	危险/D 参数
AL (AL)	第 2 报警点设定值	报警/A 参数

### 第二组

符号	内容	说明
oA (oA)	密码	设置为 1111 有效
ALo1 (A1o1)	第 1 报警点设定值	“-HH-” 超过报警
ALo2 (A1o2)	第 2 报警点设定值	“-HH-” 超过报警
HYS1 (HYS1)	第 1 报警点灵敏度	报警恢复回差
HYS2 (HYS2)	第 2 报警点灵敏度	报警恢复回差
YS (ys)	报警延时参数	1 ~ 20 秒

### 第三组

PLuA (PLUS)	每转脉冲数	1 ~ 4095
CL (CL)	转速比	通常为 0001
CL-d (C-d)	转速比的小数点位置	通常为 0000 .
in-d (IN-d)	显示小数点位置	通常为 0000 .
SFH (SFH)	计量时间单位	通常设定为 1
in-A (in-s)	零点修正设定值	
Fi (Fi)	满度修正设定值	
FLtr (F1tr)	数字滤波时间常数设定值	
oyt (oyt)	归零时间设定	通常为 0005
inS (InS)	防振荡参数	通常为 0000
FbC (FbC)	内部参数	通常为 oFF




## 第四组

oA1 (oA1)	第一组参数是否受密码控制选择	
oP (oP)	变送输出信号选择	
bs-L (bs-L)	变送输出量程下限	
bs-H (bs-H)	变送输出量程上限	

注：所有未说明的参数均为出厂设定参数，与使用无关。

## 参数设定方法

## 第一步：选择参数所在参数组

当仪表处于测量值显示方式时，按住设定键  2 秒以上不松开，直到显示参数代码，此时进入第 1 组参数。再按住设定键 2 秒以上时，进入第 2 组参数（oA 应该已经设定为 1111，否则不能进入）。用同样方法进入第 3 组、第 4 组参数。

## 第二步：选择同一参数组中的参数

进入参数所在的参数组后，按参数选择键 MOD 选择同一参数组中的参数。

在第 1 组参数中不循环选择，到最后一下参数将退出设定到测量值方式。

在第 2 组到第 4 组参数，参数为循环选择。

## 第三步：调出参数值


选择到需设定的参数后，按  键调出该参数的原设定值，末位闪烁、进入修改状态。

## 第四步：修改参数

由  键可循环移动修改位（闪烁位）， 和  键修改闪烁位的数值。 和  有进位及借位功能。

## 第五步：存入参数

按存入/选择键 MOD 将修改好的参数值存入，并转入下一参数。

退出：按住  不松开，直到退出设定状态到测量值显示方式。若按住设定键 2 秒以上不起作用，是由于当前参数修改后未按 MOD 键存入。

如果在设定过程中超过 40 秒无按键操作，将自动退出设定到测量值显示方式。



举例：原 **RL** 参数为 3010，需要改为 3050

原 **PLUS** 参数为 0001，需要改为 0060

按  键 2 秒显示 **RL** （进入第 1 组参数）

按 **MOD** 键 1 次显示 **RL** （选择参数）


按  键 1 次显示 **30 10** （调出参数值）

按  键 1 次显示 **30 00** （移动修改位）


按  键 4 次显示 **30 50** （修改参数）

按 **MOD** 键到显示 **oR** （存入并选择）


用同样方法将 **oR** 修改为 **||||**，按 **MOD** 键存入后退出第 1 组参数到测量值显示方式。

按  键 2 秒显示 **RL**

按  键 2 秒显示 **RL o |** （进入第 2 组参数）

按  键 2 秒显示 **PLUS** （进入第 3 组参数）


按  键 1 次显示 **000 0**

按  键 1 次显示 **0000**

按  键 1 次显示 **000 0**

按  键 6 次显示 **00 60**

按 **MOD** 键存入 **PLUS** 参数

按  键直到退出设定状态

若不再进行修改，应再次进入第 1 组参数，将 **oR** 修改为非 **||||** 的状态。

注意：若按住设置键 2 秒以上不起作用，是由于当前参数修改后未按 **MOD** 键存入，应按一次 **MOD** 键。

## 十一、主要技术数据

测量显示精度：±0.1%FS ± 1 字

显示范围：0 ~ 9999（4 位 LED），0 ~ 99999（5 位 LED）

控制继电器接点：AC250V 2A 阻性负载

测量控制周期：0.2S

变送输出精度：±0.3%F.S

工作环境温度：0 ~ 50℃



工作环境湿度：5 ~ 90%无结露

共模抑制比：120dB

50Hz 串模干扰：50dB

电源电压：AC220V+10% -15% 50Hz

消耗功率：5VA

为了方便仪表与传感器的配合使用，仪表在内部提供传感器电源。

0 ~ -24V 信号输入的仪表一般外供-24VDC 电源。

0 ~ +12V、+1 ~ +5V 信号输入的仪表一般外供+15VDC 电源。

4 ~ 20mA 电流信号输入的仪表一般外供+24VDC 电源。